

# DUPAG GROUP


## KATALYSATOR WERKING ONVOLDOENDE

Met deze stap voor stap verhelpt u storing katalysator werking onvoldoende P0420.


CBB-200-155



Storingscode P0420 is een regelmatig terugkerend fenomeen. Meestal wordt dit veroorzaakt door vervuiling op het bed van de katalysator. Vaak komt dit voort uit olieverbruik van de motor of olie afkomstig van de turbo. In beide gevallen is de storing dus een gevolg en zal om blijvend een oplossing te bieden voor deze storing een van deze oorzaken dienen te worden weg genomen. Hoe de katalysator hersteld kan worden, leest u in deze stap voor stap.

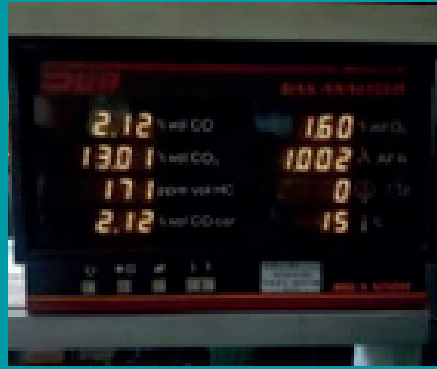

Lees de storingen uit en controleer de 4 gas waarden. Gaan de HC ,Co omhoog met de O2 en Co2 gaat omlaag, dan is idd de werking onvoldoende.

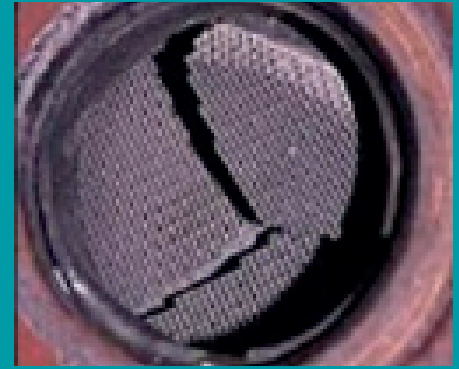

Kijk met een endoscoop of de katalysator aan de achterkant niet gesmolten of gebroken is.



Demonteer de Lambdasonde voor de katalysator.



Vul de beker van de Pulvair met 1 ltr **Mécatech SC1**. Spuit 1/4 liter via het gat van de lambdasonde naar binnen. Start de motor ongeveer 2 seconden. Wacht 5 minuten en herhaal deze stappen. Doe dit tot de literbeker leeg is.



Wacht een half uur.



Vul de beker van de Pulvair met 1 ltr **Mécatech SC2**. Spuit 1/4 liter via het gat van de lambdasonde naar binnen. Start de motor ongeveer 2 seconden. Wacht 5 minuten en herhaal deze stappen. Doe dit tot de literbeker leeg is.



Monteer de Lambdasonde terug. Start de motor met een emmer achter de uitlaat en laat de motor verhoogd stationair draaien om de vloeistof die erin is gegaan te verwijderen. Voeg 1 dosis Oxy Cat Regenerator toe aan de tank. Wis de storing en maak een uitgebreide proefrit.



Overhandig de sleutels aan de klant.

